

HARD ROCK
LINER

FOLIATEC®
.com

GEBRAUCHSANLEITUNG

INSTRUCTION MANUAL • MODE D'EMPLOI

GEbruIKSAANWIJZING • ISTRUZIONE

INSTRUCCIONES PARA EL USO • NÁVOD

FOLIATEC Böhm GmbH & Co Vertriebs KG
Neumeyerstr. 70, 90411 Nürnberg, Germany
Tel.: +49(0)911/97544-0
Fax: +49(0)911/97544-333
support@foliatec.de
www.foliatec.com

ČESKÝ

UPOZORNĚNÍ: Před použitím si pečlivě prostudujte návod k použití. FOLIATEC.com Hard Rock Liner je stálá, robustní strukturovaná krycí vrstva, odolná proti horku a chemikáliím. Je vhodná na tyto povrchy: kovy, jako ocel, zinek nebo hliník, a dále dřevo, sklolaminát a plasty. Výrobek chraňte před mrazem. Dobře uzavřené nádoby lze skladovat v chladných a suchých místnostech po dobu 3 let. Použití na vlastní nebezpečí. FOLIATEC nepřebírá žádnou záruku v případě nerespektování návodu k použití.

Ideální pro zábrany proti nárazům, stupátká, střešní nosiče, kryty rezervy, ložné plochy, apod.

ZÁKLADNÍ INSTRUKCE:

Zpracovávejte při teplotě mezi 10 °C a 25 °C a relativní vlhkosti vzduchu 80 %. Nezpracovávejte na přímém slunci. Během práce zajistěte dostatečné odvětrávání a noste ochrannou dýchací masku. Díly a okolí, které nemají být nastříkány, zakryjte, aby byly chráněny před rozprašovanými kapkami. Povrch musí být čistý, suchý a zbavený mastnoty. Plechovku se sprejem před použitím pečlivě protřepejte.

Před delší přestávkou nebo po ukončení nástřiku obraťte plechovku se sprejem dnem vzhůru a vystříkejte zbytek laku z trysky, aby zde nezaschly.

- 1 Příprava:** Povrch lehce zdrsňte přebroušením.
- 2 Čištění:** Povrch, který chcete postříkat, vyčistěte, osušte a odmastěte pomocí FOLIATEC.com **Karoserie Sprüh Folien Voreiniger** (Čistič karosérie před nástřikem fólie, vyr. č. 79934).

Náš FOLIATEC.com Hard Rock Liner představuje inovativní výrobek, u kterého je tvrdidlo obsaženo přímo v plechovce s lakem.

Doba zpracovatelnosti či zpracování: cca 1,5 hodiny/20 °C

3 Příprava plechovek s dvousložkovým lakem:

Krok 1: Plechovku před použitím pečlivě protřepejte! Těsně před zahájením lakování vyjměte z víčka červené tlačítko.

Krok 2: Plechovku otočte o 180° a tlačítko nasadte na čep na jejím dně.

Krok 3: Plechovku postavte víčkem dolů na pevnou podložku. Červené spouštěcí tlačítko stlačte plochou dlaně až na doraz. Po aktivaci plechovku znovu intenzivně protřepejte.

4 Nanášení: FOLIATEC.com Hard Rock Liner nanášejte postupně ve 2 nástřicích ze vzdálenosti 70 - 110 cm. Časový odstup mezi nástřiky jednotlivých vrstev: 5 - 10 minut.

5 Vytváření: FOLIATEC.com Hard Rock Liner je po 60 - 70 minutách zaschlý na dotek; celkové musí schnout cca 24 hodin při 20 °C.

Péče: Plochy ošetřené FOLIATEC.com Hard Rock Liner čistěte pomocí měkkého kartáče a autošampónu. Je možné používat i textilní mycí linky.

Možné struktury povrchu:

Měle zvlněná struktura:



- 1 vydatný nástřik ze vzdálenosti 90 cm; plechovku se sprejem pohybujte pomalu a lak nanášejte rovnoměrně v navzájem se překrývajících nástřicích až do vytvoření uzavřené vrstvy laku.
- 2 Plechovku otočenou dnem vzhůru vystříkejte, než se vyprázdní tryska.
- 3 Po asi 20 minutách schnutí při pokojové teplotě proveďte 2. nástřik, a sice stejným způsobem, jako jste prováděli ten první.

Hrubě zvlněná struktura:



- 1 vydatný nástřik ze vzdálenosti 90 cm; plechovku se sprejem pohybujte pomalu a lak nanášejte rovnoměrně v navzájem se překrývajících nástřicích až do vytvoření uzavřené vrstvy laku.
- 2 Plechovku otočenou dnem vzhůru vystříkejte, než se vyprázdní tryska.
- 3 Po asi 20 minutách schnutí při pokojové teplotě proveďte 2. nástřik, a sice méně vydatný nástřik; plechovku přitom pohybujte rychleji a vzdálenost zvýšte na 100 cm.

Jemná, sametová matná struktura:



- 1 slabý nástřik ze vzdálenosti 90 cm; plechovku se sprejem pohybujte rychle a lak nanášejte rovnoměrně.
- 2 Plechovku otočenou dnem vzhůru vystříkejte, než se vyprázdní tryska.
- 3 Po asi 20 minutách schnutí při pokojové teplotě proveďte 2. nástřik, a sice stejným způsobem, jako jste prováděli ten první.

Matná, drsná struktura:



- 1 slabý nástřik jednotlivými kapkami ze vzdálenosti 100 cm do dosažení požadovaného pokrytí.
- 2 Plechovku otočenou dnem vzhůru vystříkejte, než se vyprázdní tryska.
- 3 Po asi 20 minutách schnutí při pokojové teplotě proveďte slabý 2. nástřik jemným mlžením; vzdálenost přitom zvýšte na 110 cm, aby bylo zaručeno vytvoření drsné struktury.